


# RYOBI

## ジスクグラインダ

G-110P, G-110PH, G-110  
G-110H, G-105, G-105H

## 取扱説明書

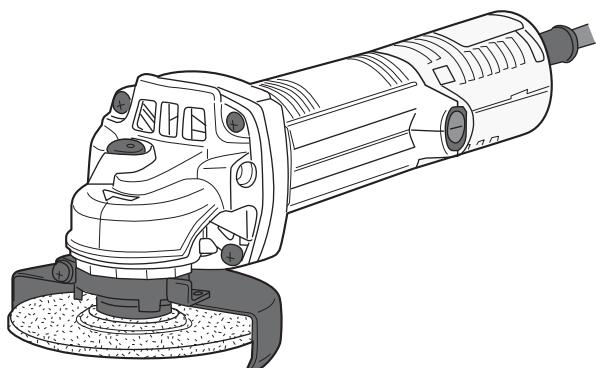

イラストは G-110P です。

(注) 砕石は別販売品です。

### もくじ

■安全上のご注意	1 ~ 6
■各部の名称・仕様	7
■付属品・用途	8
■別販売品	9
■ご使用前の準備	10
■操作方法	11
■別販売品の取付け方	12 ~ 19
■作業方法	20 ~ 21
■保守と点検	22 ~ 23



シングル絶縁

(G-110, G-110H, G-105, G-105H)



二重絶縁

(G-110P, G-110PH)

このたびは、リョービ ジスクグラインダをお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みいただき、使用上の注意事項、  
本機の能力、使用方法など十分ご理解のうえで、正しく安全にご使用くださるよう  
お願ひいたします。

また、この取扱説明書は大切にお手元に保管してください。

# 安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。ご使用上の注意事項は「△警告」と「△注意」に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。
  - △警告：誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。
  - △注意：誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。
- なお、「△注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 「△警告」・「△注意」以外に製品の据付け、操作、メンテナンスなどに関する重要な注意事項は「(注)」にて表示しています。安全上の注意事項と同様必ず守ってください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- 他の人に貸出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

## △ 警 告

### 安全作業のために：

1. 作業場は、いつもきれいに保ってください。
  - ・ちらかった場所や作業台は、事故の原因となります。
2. 作業場の周囲状況も考慮してください。
  - ・電動工具は、雨ざらしにしたり、湿った、またはぬれた場所で使用しないでください。
  - ・作業場は十分に明るくしてください。
  - ・可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
3. 感電に注意してください。
  - ・電動工具を使用中、身体をアースされているものに接触させないようにしてください。(例えば、パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫などの外枠)
4. 子供を近づけないでください。
  - ・作業者以外、電動工具やコードに触れさせないでください。
  - ・作業者以外、作業場へ近づけないでください。
5. 使用しない場合は、きちんと保管してください。
  - ・乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所、または鍵のかかる所に保管してください。

# 警 告

## 6. 無理して使用しないでください。

- ・安全に能率よく作業するために、電動工具の能力に合った速さで作業してください。

## 7. 作業に合った電動工具を使用してください。

- ・小型の電動工具やアタッチメントは、大型の電動工具で行なう作業には使用しないでください。
- ・指定された用途以外に使用しないでください。

## 8. きちんとした服装で作業してください。

- ・だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻込まれる恐れがあるので着用しないでください。
- ・屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑止めのついた履物の使用をお勧めします。
- ・長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。

## 9. 保護めがねを使用してください。

- ・作業時は、保護めがねを使用してください。  
また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。

## 10. 防音保護具を着用してください。

- ・騒音の大きい作業では、耳栓、耳覆い（イヤマフ）などの防音保護具を着用してください。

## 11. 集じん装置が接続できるものは接続して使用してください。

- ・電動工具に集じん機などが接続できる場合は、これらの装置に確実に接続し、正しく使用してください。

## 12. コードを乱暴に扱わないでください。

- ・コードを持って電動工具を運んだり、コードを引っ張って電源コンセントから抜かないでください。
- ・コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。

## 13. 加工するものをしっかりと固定してください。

- ・加工するものを固定するために、クランプや万力を使用してください。手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。

## 14. 無理な姿勢で作業をしないでください。

- ・常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つようにしてください。

## 15. 電動工具は、注意深く手入れをしてください。

- ・安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
- ・注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
- ・コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。
- ・延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
- ・握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリスなどが付かないようにしてください。

# ⚠ 警告

16. 次の場合は、電動工具のスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
  - ・使用しない、または修理する場合。
  - ・刃物、砥石、ピットなどの付属品を交換する場合。
  - ・その他危険が予想される場合。
17. 調節キーやレンチなどは、必ず取外してください。
  - ・電源を入れる前に、調節に用いたキーやレンチなどの工具類が取外してあることを確認してください。
18. 不意な始動は避けてください。
  - ・電源につないだ状態で、スイッチに指を掛けて運ばないでください。
  - ・電源プラグを電源コンセントにさし込む前に、スイッチが切れていることを確認してください。
19. 屋外使用に合った延長コードを使用してください。
  - ・屋外で使用する場合、キャブタイヤコード、またはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。
20. 油断しないで十分注意して作業を行なってください。
  - ・電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周囲の状況など十分注意して慎重に作業してください。
  - ・常識を働かせてください。
  - ・疲れている場合は、使用しないでください。
21. 損傷した部品がないか点検してください。
  - ・使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
  - ・可動部分の位置調整、および締付け状態、部品の破損、取付け状態、その他運転に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。
  - ・破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。  
取扱説明書に指示されていない場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。  
スイッチが故障した場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。
  - ・スイッチで始動、および停止操作の出来ない電動工具は、使用しないでください。
22. 正しい付属品やアタッチメントを使用してください。
  - ・この取扱説明書、およびリヨービパワーツールカタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがあるので使用しないでください。

## ⚠ 警告

### 23. 電動工具の修理は、専門店に依頼してください。

- ・この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- ・修理は、必ずお買い上げの販売店にお申しつけください。
- ・修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

この取扱説明書は、大切に保管してください。

### 騒音について

ご使用に際し、周囲に迷惑をかけないように、各都道府県などの条例で定める騒音規制値以下でご使用になる必要があります。必要に応じてしゃ音壁を設けるなどしてください。

### ジスクグラインダご使用に際して

先に電動工具として共通の警告・注意事項を述べましたが、ジスクグラインダをご使用の際には、さらにつぎに述べる警告・注意事項を守ってください。

## ⚠ 警告

### 1. 必ずアース（接地）してください。（G-110, G-110H, G-105, G-105H）

- ・アースしていないと感電の原因になります。

### 2. アース線をガス管に接続しないでください。（G-110, G-110H, G-105, G-105H）

- ・爆発の恐れがあり、事故の原因になります。

### 3. 使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください。

- ・表示を超える電圧で使用すると回転が異常に高速となり、けがの原因になります。

### 4. 砥石カバーを取付けて使用してください。

- ・砥石などが破壊したとき、けがの原因になります。

### 5. 使用する砥石は、最高使用周速度 71m/s 以上の正規の砥石を取付け、正しい使用面で研削してください。側面や上面では研削しないでください。

- ・正規以外の砥石を使用したり、また側面や上面で研削すると、砥石が破壊し、けがの原因になります。

### 6. 砥石にヒビ、割れがないことを確認してから使用してください。

- ・異常があると砥石が破壊し、けがの原因になります。

# ⚠ 警告

7. 使用中は、本体を確実に保持してください。
  - ・確実に保持していないと、けがの原因になります。特に始動時は気をつけてください。
8. 水、研削液などは使用しないでください。
  - ・乾式用のため、砥石の破壊によるけがや感電の恐れがあります。
9. 上向き（定置形）にして使用しないでください。
  - ・砥石などが破壊したとき、けがの原因になります。
10. 切断砥石以外の砥石での切断作業はしないでください。
  - ・切断砥石以外の砥石は、けがの原因になります。
11. 使用中は、工具類（砥石など）や切り屑などに手や顔などを近づけないでください。
  - ・けがの原因になります。
12. 使用中、機械の調子が悪かったり、異常音がしたときは直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。
  - ・そのまま使用していると、けがの原因になります。
13. 切断砥石を用いて切断作業をする場合は、切断砥石専用の砥石カバーを取付けて使用してください。
  - ・けがの原因になります。
14. 本体を作動させたまま床などに放置しないでください。
  - ・けがの原因になります。
15. 誤って落としたり、ぶつけたときは、工具類（砥石など）や本体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
  - ・破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。
16. 【事業者の方へ】砥石の取換え・試運転は、法・規則で定める特別教育を受けた人に行なわせてください。


関連法令 労働安全衛生規則 第36条  
安全衛生特別教育規程 第2条
17. 研削粉は火花となって飛散するので、引火しやすいもの、傷付きやすいものは安全な場所に遠ざけてください。また、研削火花を直接手足などに当てないようにしてください。
  - ・火災ややけどの原因になります。

# ⚠ 注意

1. 工具類（砥石など）や付属品は、取扱説明書に従って確実に取付けてください。
  - ・確実でないと外れたりし、けがの原因になります。
2. 新しい砥石を取付け、初めてスイッチを入れるときは、回転面から一時身体を避けてください。
  - ・砥石などが破壊したとき、けがの原因になります。
3. 用途以外の刃物（丸ノコ刃、チップソーなど）での切断はしないでください。
  - ・丸ノコとしての保護装置がなく、けがの原因になります。
4. 工具類（砥石など）でコードを切断しないように注意してください。万一、コードを傷つけたり、誤って切断した場合は直ちに電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
  - ・感電の原因になります。
5. 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確認してください。また、コードを引っ張ったり、引っかけたりしないようにしてください。
  - ・材料や機体などを落としたときなど、事故の原因になります。
6. 試運転を励行してください。
  - ・試運転時間は、 \* 砥石交換のとき 3分間以上  
\* その日の作業始めのとき 1分間以上

# 各部の名称・仕様

## ●各部の名称

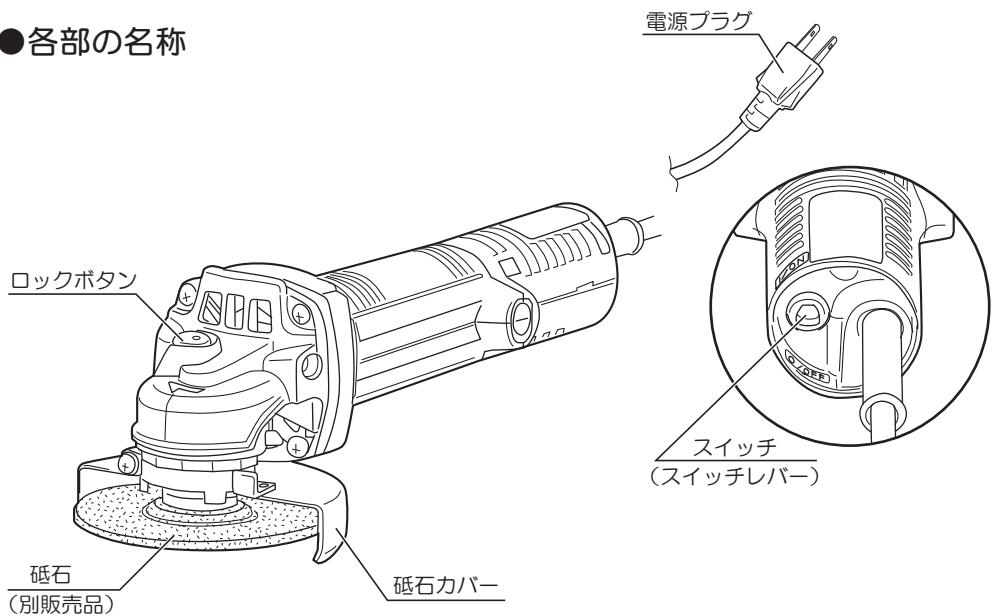

## ●仕様

モデル	G-110P	G-110PH	G-110	G-110H	G-105	G-105H
電源			単相・交流 100V 50/60Hz			
定格電流	7.4A		7.25A		7.75A	
消費電力	730W		720W		760W	
無負荷回転数	12,000min <sup>-1</sup>	9,500min <sup>-1</sup>	12,000min <sup>-1</sup>	9,500min <sup>-1</sup>	12,000min <sup>-1</sup>	9,000min <sup>-1</sup>
砥石径		(外径) 100mm × (内径) 15mm				
機体寸法 (長さ×幅×高さ)		293 × 117 × 104mm		301 × 117 × 104mm		
コード長さ			2.5m			
質量	1.5kg		1.6kg		1.9kg	
絶縁方式	二重絶縁			シングル絶縁		

(注) 使用可能な砥石の厚みは 6mm までです。

# 付属品・用途

## ● 付属品


- ・カニ目スパナ ..... 1

## ● 用途

- ・溶接面の研削、仕上げ、サビ落とし
- ・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取り、仕上げ、サビ落とし
- ・コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、タイルの切断

# 別販売品

※別販売品の種類や使い方などの詳細については、総合カタログを参照していただけ、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

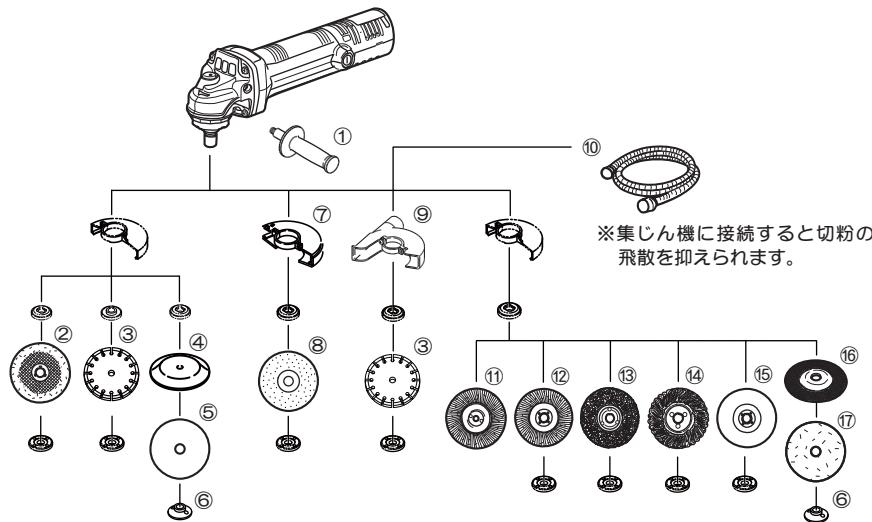

①	補助ハンドル	
②	レジノイド砥石（オフセット砥石）（外径）100mm ×（内径）15mm #24, #36	
③	ダイヤモンドブレード（外径）105mm ×（内径）20(15)mm	
④	サンディングパット（外径）76mm	
⑤	ジスクペーパー（外径）100mm ×（内径）15mm #16, #20, #24, #30, #40, #50, #60, #80, #100, #120, #150 各5枚1組	
⑥	ペーパー用クランプナット	
⑦	切断砥石カバー	
⑧	切断砥石 金属用（外径）100mm ×（内径）15mm 非金属用（外径）100mm ×（内径）15mm	
⑨	集じんカバー	
⑩	集じんホース	
⑪	ワンタッチ多羽根ディスク (外径) 100mm	A#80, A#120, A#240 Z#40, Z#60, Z#80
⑫	多羽根ディスク (外径) 100mm	A#40, A#60, A#80, A#120, A#240 Z#40, Z#60, Z#80
⑬	ポリディスク	
⑭	麻バフディスク	
⑮	フェルトディスク	
⑯	ナイロンサンダ用パット	
⑰	ナイロンサンダ 荒目, 中目, 細目	


# ご使用前の準備 (G-110, G-110H, G-105, G-105H をご使用の場合)

## ●漏電しや断機について

- ・ご使用前に、本機が接続される電源に感電防止用漏電しや断装置（漏電しや断器）が設置されていることを確認してください。定格感度電流 15mA 以下、動作時間 0.1 秒以下の電流動作型の市販品の漏電しや断器をご使用ください。（労働安全衛生規則第 333 条、第 334 条、電気設備の技術基準第 18 条、第 28 条、第 41 条）

## ●アース（接地）について

- ・感電事故防止の為、ご使用に先だち必ず接地（アース）してください。
- ・接続するときは、コード端にあるアースクリップを使用してください。
- ・アースクリップやアース線に異常のないこと  
を確認してください。テスターや絶縁抵抗計  
でアースクリップと機体の金属部（外部）間  
の導通を確認してください。
- ・アース棒やアース板を地中に埋込み、アース  
線を接続するなどの電気工事は、電気工事士  
の資格が必要ですので最寄りの電気工事店に  
ご相談ください。

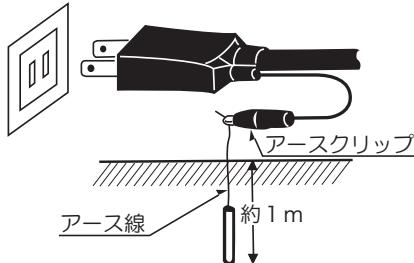

# 操作方法

## ●スイッチの扱い方


### ⚠ 警告

- ・使用電源は、必ず銘板に表示してある電圧で使用してください。表示を超える電圧で使用すると回転が異常に高速となり、けがの原因になります。
- ・使用中は、振回されないよう本体を確実に保持してください。特に始動時は気をつけてください。確実に保持していないと、けがの原因になります。

### ⚠ 注意

- ・電源プラグを電源コンセントにさし込む前にスイッチが OFF になっていることを確認してください。不意な始動による、けがの原因になります。

- ・スイッチはレバーを “ON” 側に倒すと電源が入り、モーターが回転します。
- ・“OFF” 側に倒すと電源が切れてモーターの回転が停止します。

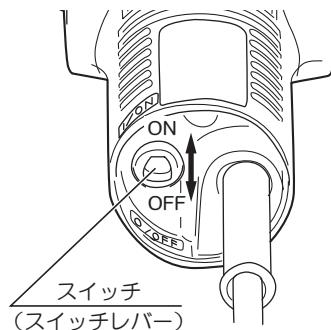

# 別販売品の取付け方

## ●先端工具の取付け、取外し

### ⚠ 警告

- ・別販売品などの先端工具の取付け、取外しのときは、必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。不意な始動によるけがの原因になります。
- ・先端工具にヒビ、割れなどの異常がないことを確認してから使用してください。  
異常があると先端工具が破壊し、けがの原因になります。
- ・砥石カバー（切断砥石カバー）を取付けて使用してください。けがの原因になります。
- ・保護めがねを着用し使用してください。  
保護めがねを着用しないで使用すると、先端工具の破壊や研削粉の飛散によるけがの原因になります。

### ●レジノイド砥石（オフセット砥石）

用途：金属の研削、バリ取り、サビ落とし用

### ●多羽根ディスク

用途：鉄、ステンレスなど各種金属・木材の一般研削※、研磨用

※砥材「Z（ジルコニア）」は、重研削に適しています。

### ●ポリディスク

用途：サビ落とし、塗装はがし、付着物の除去用

### ●麻バフディスク

用途：金属の中仕上げ研磨、ヤケ取り用


### ●フェルトディスク

用途：金属の仕上げ研磨、鏡面研磨用

※ 取付け、取外しは 12～13 ページ参照

#### （取付け）

1. ギヤケースに付いているロックボタンを押さえたまま、付属品のカニ目スパナでクランプナットを矢印方向（ゆるむ）にゆっくりと回し、ロックが掛かる位置をさがします。

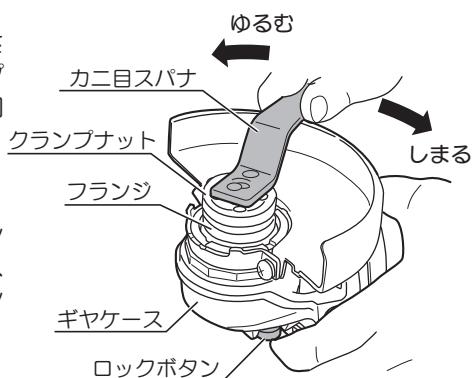


2. ロックが掛けたところで、ロックボタンをしっかりと押さえてください。カニ目スパナを矢印方向（ゆるむ）に回し、クランプナットを外します。

# 別販売品の取付け方

## (取付け)

3. フランジの小判形凹部をスピンドルの切欠部に合わせて取付けます。

(取付け後、フランジを回してスピンドルが一緒に回ることを確認してください。)

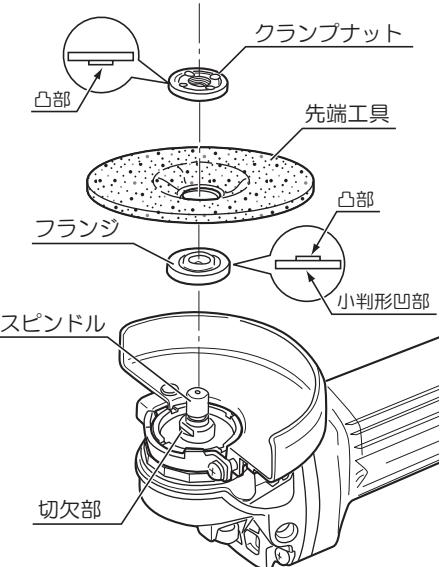


4. 先端工具をフランジの凸部に合わせて取付けます。

5. 先端工具の上からクランプナット（凸部が先端工具側）を取付けます。

6. ロックボタンを押してスピンドルを固定し、カニ目スパナでクランプナットを十分に締付けます。

7. ロックボタンを押させていた手をゆるめ、ロックボタンがもとの位置に戻り、先端工具が手で回せることを確認してください。先端工具を回すことにより、スピンドルの固定が解除されたことを確認できます。

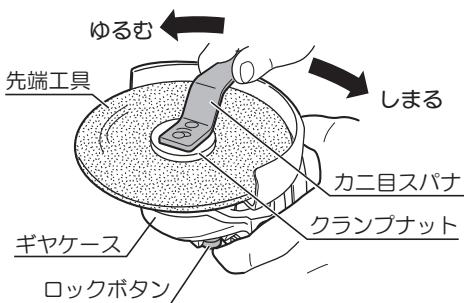

## (取外し)

- ・取外しは、ロックボタンを押させて先端工具を矢印方向（ゆるむ）にゆっくり回してロックが掛かる位置をさがします。ロックが掛かったところで、ロックボタンをしっかり押さえ、カニ目スパナでクランプナットをゆるめて外し、先端工具を取り外します。


## ●ワンタッチ多羽根ディスク

用途：鉄、ステンレスなど各種金属・木材の一般研削※、研磨用  
※砥材「Z（ジルコニア）」は、重研削に適しています。

### （取付け）


（注）本体取付のクランプナットは使用しません。

1. フランジの小判形凹部をスピンドルの切欠部に合わせて取付けます。  
(取付け後、フランジを回してスピンドルが一緒に回ることを確認してください。)
2. ワンタッチ多羽根ディスクをスピンドルにねじ込みます。
3. ロックボタンを押してスピンドルを固定し、カニ目スパナでワンタッチ多羽根ディスクを十分に締付けます。
4. ロックボタンを押さえていた手を放します。  
ロックボタンがもとの位置に戻り、ワンタッチ多羽根ディスクが手で回せるかを確認してください。

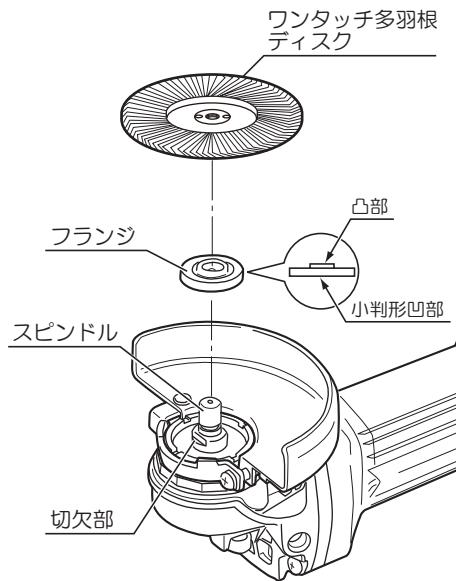

### （取外し）

- 取外しは、ロックボタンを押さえてワンタッチ多羽根ディスクを矢印方向（ゆるむ）にゆっくり回して、ロックが掛かる位置をさがします。ロックが掛けたところで、ロックボタンをしっかりと押さえ、カニ目スパナでワンタッチ多羽根ディスクをゆるめて取外します。

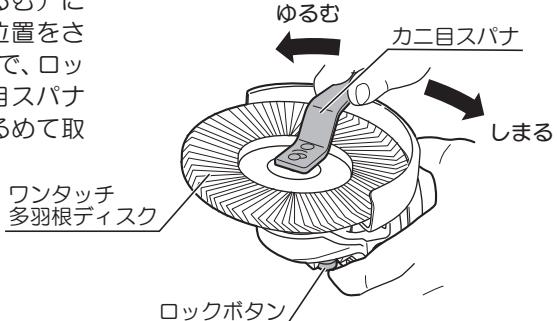

# 別販売品の取付け方


## ●ナイロンサンダ

用途：木工の曲面、ステンレス・アルミのヘアライン加工、塗装はがし、塗装面の仕上げ

### (取付け)

(注) ナイロンサンダの使用には、ペーパー用クランプナット（別販売品）、ナイロンサンダ用パット（別販売品）が必要です。本体取付のクランプナットは使用しません。

1. フランジの小判形凹部をスピンドルの切欠部に合わせて取付けます。  
(取付け後、フランジを回してスピンドルが一緒に回ることを確認してください。)
2. ナイロンサンダ用パットをフランジの凸部に合わせて取付け、ナイロンサンダ用パットの上にナイロンサンダを取付けます。
3. ナイロンサンダの上からペーパー用クランプナット（凸部がナイロンサンダ側）を取付けます。
4. ロックボタンを押してスピンドルを固定し、カニ目スパナでペーパー用クランプナットを十分に締付けます。

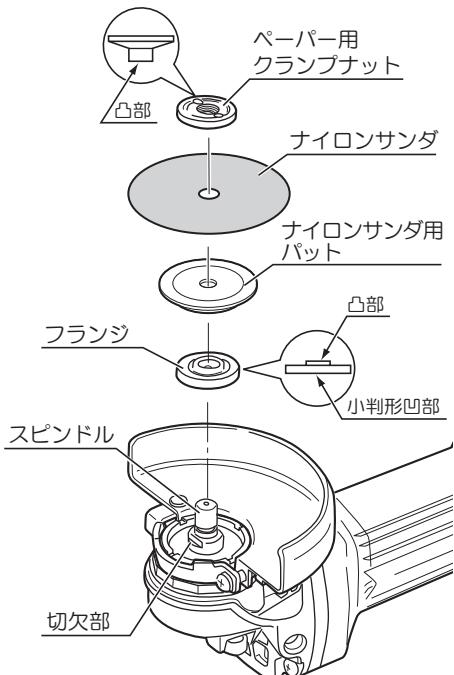

### (取外し)

- ・取外しは、13 ページの取外し方法と同様に取外します。

## ●ダイヤモンドブレード

用途：レンガ、ブロック、瓦、石材などの溝入れ、切断に。

## △ 注意

- ・ダイヤモンドブレードを取付けるときは、ダイヤモンドブレードの回転方向と本体ギヤケース部の矢印方向を合わせてください。

### (取付け)

(注) 本体取付のフランジ、クランプナットを使用しますが、取付け時の向きが異なりますので注意してください。

1. スピンドルにフランジ（凸部が本体側）を取付けます。

(注) 内径15mmのダイヤモンドブレードを使用するときのフランジの向きは、小判形凹部を本体側にしてください。

2. フランジの上にダイヤモンドブレードを取付けます。


(注) ダイヤモンドブレードの回転方向と本体ギヤケース部の矢印方向を合わせてください。

3. ダイヤモンドブレードの上からクランプナット（凹部がダイヤモンドブレード側）を取付けます。

4. ロックボタンを押してスピンドルを固定しカニ目スパナでクランプナットを十分に締付けます。

### (取外し)

- ・取外しは、13ページの取外し方法と同様に取外します。

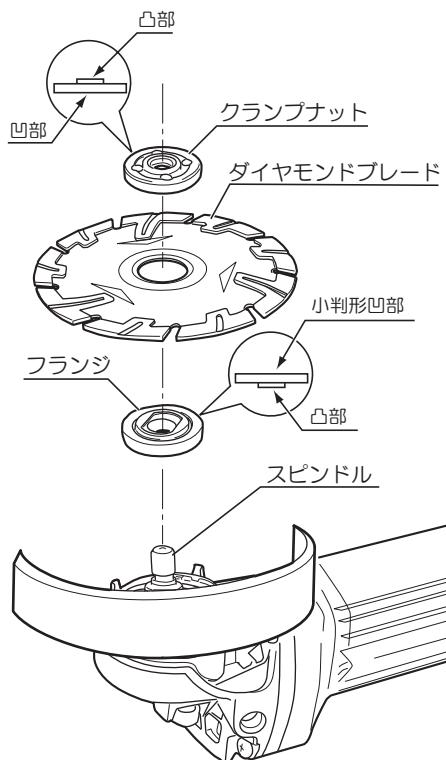

# 別販売品の取付け方

## ●切断砥石、切断砥石カバー

用途：鉄、コンクリート、モルタル、ブロックなどの切断に。

(注) 切断砥石は金属用と非金属用の2種類あります。鉄などの切断には金属用切断砥石を使用してください。

### (取付け)


(注) 切断砥石を使用するときは、切断砥石専用の切断砥石カバー（別販売品）に付替えて使用してください。

本体取付のフランジ、クランプナットを使用しますが、取付け時、クランプナットの向きが異なりますので注意してください。

1. ナベ小ネジをゆるめて、砥石カバーを切断砥石カバーと交換します。
2. フランジの小判形凹部をスピンドルの切欠部に合わせて取付けます。  
(取付け後、フランジを回してスピンドルが一緒に回ることを確認してください。)
3. 切断砥石をフランジの凸部に合わせて取付けます。
4. 切断砥石の上からクランプナット（凹部が切断砥石側）を取付けます。
5. ロックボタンを押してスピンドルを固定し、カニ目スパナでクランプナットをしっかりと締付けます。

### (取外し)

- ・取外しは、13ページの取外し方法と同様に取外します。

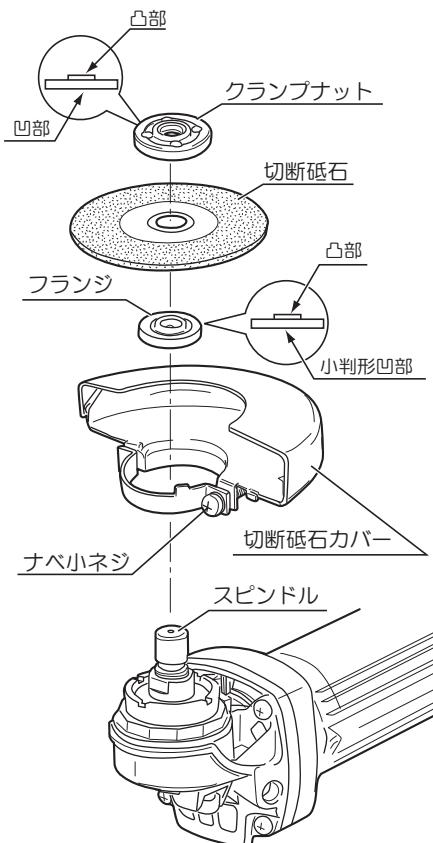

## ●ジスクペーパー

用途：仕上げ、塗装面の下地磨き、サビ落とし、塗装はがしなどに。


### (取付け)

(注) ジスクペーパーの使用には、ペーパー用  
クランプナット（別販売品）、サンディング  
パット（別販売品）が必要です。  
本体取付のクランプナットは使用しませ  
ん。

1. フランジの小判形凹部をスピンドルの切欠  
部に合わせて取付けます。  
(取付け後、フランジを回してスピンドルが  
一緒に回ることを確認してください。)
2. サンディングパットをフランジの凸部に合  
わせて取付け、サンディングパットの上に  
ジスクペーパーを取付けます。
3. ジスクペーパーの上からペーパー用クラン  
プナット（凸部がジスクペーパー側）を取  
付けます。
4. ロックボタンを押してスピンドルを固定し、  
カニ目スパナでペーパー用クランプナット  
を十分に締付けます。

### (取外し)

- ・取外しは、13 ページの取外し方法と同様に  
取外します。

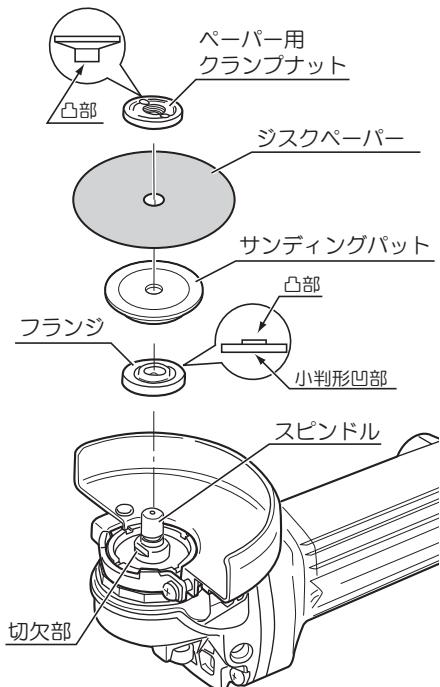

# 別販売品の取付け方


## ●集じんカバー・集じんホースの取付け

用途：集じん機に接続して切粉の少ない作業に。  
(ダイヤモンドブレード使用時のみ)

### (取付け)

1. ナベ小ネジをゆるめて、砥石カバーを集じんカバーと交換します。

2. 集じんホース（外径30mm側）を集じんカバーの排出口に接続し、反対側（外径38mm）を集じん機のホースに接続してください。

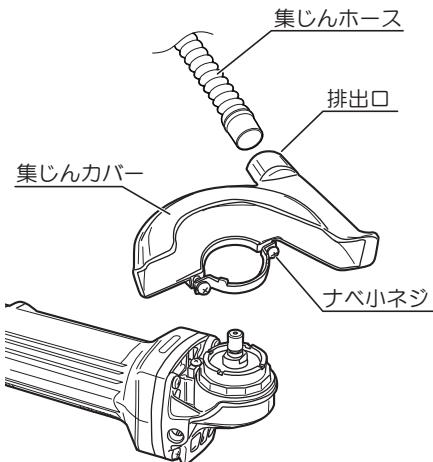


## ●補助ハンドルの取付け

### △ 注意

- 補助ハンドルは、確実に最後までねじ込んでください。  
確実でないと外れたりし、けがの原因になります。

- 補助ハンドルはギヤケースの両側面に取付けることができます。
- ギヤケース側面の補助ハンドル取付穴に補助ハンドルをねじ込んでください。  
補助ハンドルは右に回すと締まり、左に回すとゆるみます。
- 作業に合った位置にしっかり取付けて使用してください。

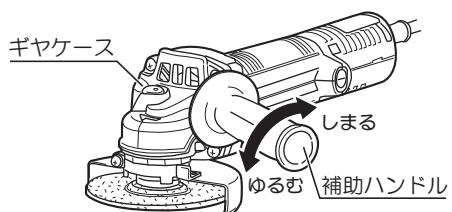

# 作業方法

## ⚠ 警告

- 砥石カバー（切断砥石カバー）は、必ず取付けて使用してください。先端工具（砥石など）が破壊したとき、けがの原因になります。
- 先端工具（砥石など）にヒビ、割れなどの異常がないことを確認してから使用してください。異常があると先端工具（砥石など）が破壊し、けがの原因になります。
- 研削粉は火花となって飛散するので、引火しやすいもの、傷付きやすいものは安全な場所に遠ざけてください。また、研削火花が直接手足などに当たらないようにしてください。火災ややけどの原因になります。

## ⚠ 注意

- 先端工具（砥石など）や付属品は、取扱説明書に従って確実に取付けてください。確実でないと、外れたりし、けがの原因になります。
- 使用後はスイッチを切って、先端工具（砥石など）の回転が完全に止まってから本機を置いてください。回転が止まらないうちに置くことは危険です。また切粉やごみの多い場所に置くと、切粉やごみを吸込むことがありますので注意してください。

### ● 研削作業



・先端工具（砥石など）が材料に触れない位置でスイッチを入れてください。

スイッチを入れてモーターの回転が十分に上がってから、加工する位置に回転する先端工具（砥石など）を軽くあてて研削します。

（注）あまり強く押しあてて研削すると、モーターの回転が落ちて効率が悪いだけでなく、モーター焼けの原因になります。

また、研削面も粗く、きれいに仕上がりません。

・加工する面に対して、先端工具（砥石など）を  $15 \sim 30^\circ$  に傾けて使用すると、効率のよい研削ができます。

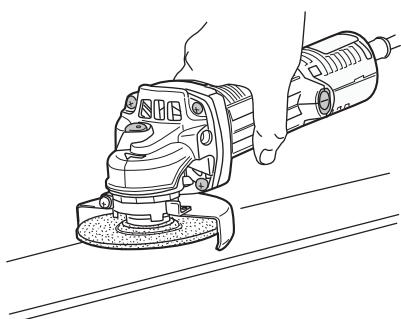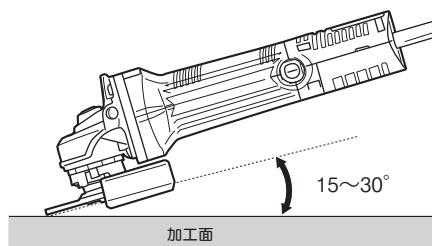

# 作業方法

## ●切斷作業

### ⚠ 警告


- ・切斷中に本機をこじたり強く押し過ぎたりしないでください。モーターに無理がかかるばかりでなく本機自体に強い反発力を生じ、けがの原因になります。

・先端工具（ダイヤモンドブレード、切斷砥石など）が材料に触れない位置でスイッチを入れてください。

スイッチを入れてモーターの回転が十分に上がってから、本機をしっかりと保持して、切斷する位置に回転する先端工具（ダイヤモンドブレード、切斷砥石など）をゆっくりと押し当て切斷します。

切り終わるまでこの状態を保ってください。

(注) あまり強く押しあてて切斷すると、モーターの回転が落ちて効率が悪いだけでなく、モーター焼けの原因になります。  
また、切斷面も粗く、きれいに仕上がりません。

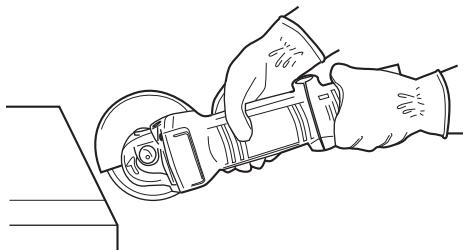

# 保守と点検

## ⚠ 警告

- ・保守、点検、部品交換などのお手入れの前には、必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。不意な始動によるけがの原因になります。

### ●各部取付けネジの点検

- ・ネジなどのゆるみがないか確認してください。もし、ゆるみがある場合は締直してください。

### ●使用後の手入れ


- ・油汚れなどをふき取り、使いやすい状態にしておいてください。乾いた布か石けん水をつけた布で本体をふいてください。
- ・ガソリン、シンナー、石油類での清掃は本体をいためます。また、水洗いは絶対にしないでください。

### ●作業後の保管

- ・高温にならない乾燥した場所に保管してください。お子さまの手の届く範囲や落下の恐れのあるところは避けてください。

### ●カーボンブラシについて

- ・本機はモーター部に消耗品のカーボンブラシを使用しています。カーボンブラシは全長の1/3（線の入った位置）程度に摩耗したら新しいカーボンブラシと交換してください。短くなったカーボンブラシをそのまま使用すると、火花が大きくなり、モーター焼損の原因となる場合があります。
- ・ブラシキャップを $\Theta$ ドライバで取外し、カーボンブラシを取出してください。
- ・カーボンブラシは2個1セットです。交換するときは指定のカーボンブラシを USED し、2個とも同時に交換してください。この時、カーボンブラシがブラシホルダ内でスムーズに動くことを確認してください。

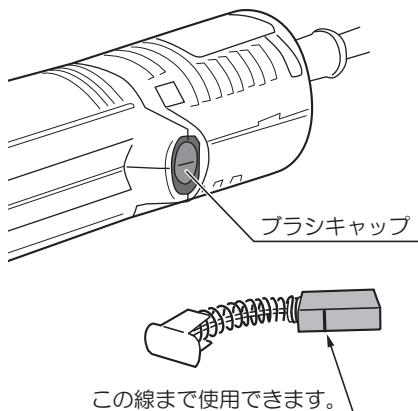

# 保守と点検

## ●修理について

- ・本機は厳密な管理の元で製造されています。もし正常に作動しなくなった場合には、お買い上げの販売店にご用命ください。
- その他、部品ご入用の場合、あるいは取扱い上ご不明な点、ご質問など遠慮なくお問い合わせください。

部品ご入用、故障の場合、その他取扱い上ご不明な点があった場合には、  
ご遠慮なくお買い上げの販売店にお問い合わせください。

※改良のためお断りなく仕様、外観などを変更することがあります。



発売元

リヨービ販売株式会社

本社 ☎468-8512

名古屋市天白区久方1-145-1

TEL.(052)806-5111 FAX.(052)806-5141

<http://www.ryobi-group.co.jp/r-sales/>